
NE20HC電子經緯儀中文說明書





NIKON 電子經緯儀操作手冊

1. 儀器各部名稱

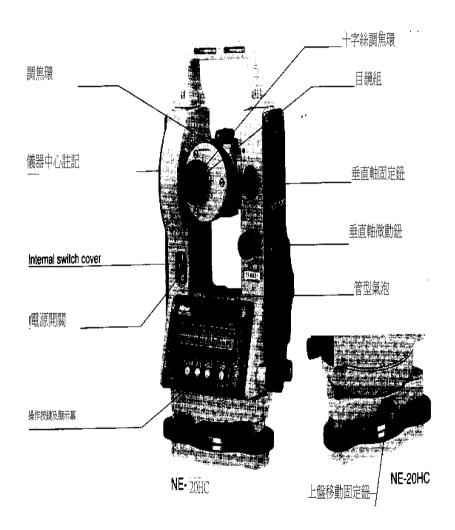



久冠測量儀器 電話:(07)361-0877 Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw 高雄市楠梓區後昌路105巷37號


24 0931826085 蘇冠郡






電子經緯儀 NE20S/NE20HC/NE10I、定心、


1.先將球心器圓點對準測點(鋼釘)—如下圖

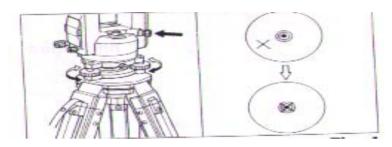

2.伸縮腳架使圓氣泡居中—如下圖

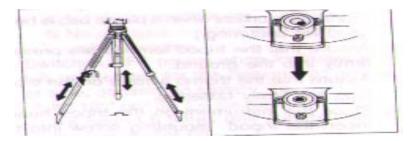

3.在鬆開儀器移動鈕平移使儀器對準測點.—如下圖

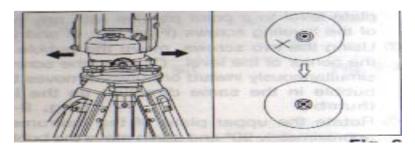


4.完成上述動作時,請旋轉儀器 180°,檢查球心器是否仍在中心.




久冠測量儀器 電話: (07)361-0877 傳真: (07)363-2141 高雄市楠梓區後昌路105巷37號 Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw 24<u>b</u> 0931826085 蘇冠郡

整平同一般光學經緯儀,

- 1. 先將管型氣泡平行於 B,C 整平螺絲.然後再將儀器之管型氣 泡平行於 A 整平螺絲.
- 2. 反覆以上動作,使儀器管型氣泡完全居中.
- 3. 在確定 90° 水 平後,在旋轉儀器 180°角 確認儀器管氣泡是 否水平.

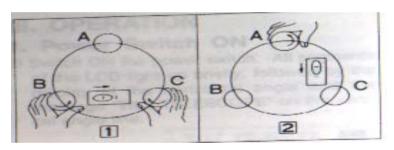


對準目標時,請先以物鏡環將十字絲調整致如下圖所示之 晰度.

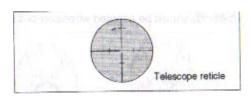



電池盒與電池裝入圖示

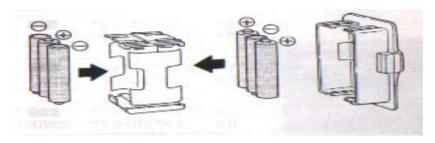

電池盒與電池盒蓋需注意箭頭與箭頭對準裝入後才能吻合. 如下圖



電池蓋裝入儀器內,亦需將箭頭對準箭頭.如下圖.



開機時.

TILT TELESCOPE HA: 0°00'00"

請將望遠鏡上下搖動一下, 儀器即

91°31'20"

0°00'00"


VA: HA:

自動將前面設定為0°度,便可使用.




久冠測量儀器 電話: (07)361-0877 傳真: (07)363-2141 高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw 24 0931826085 蘇冠郡

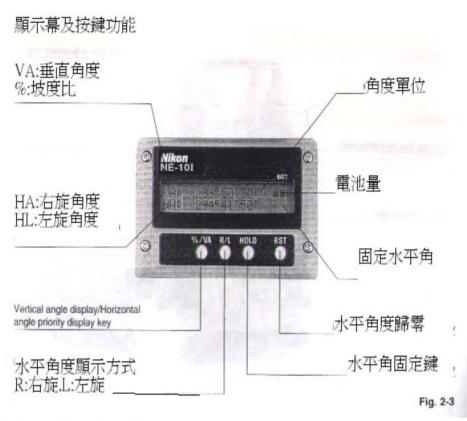

最大不同在於角度顯示幕上顯示.

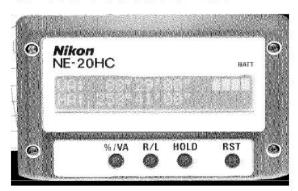



久冠測量儀器 電話: (07)361-0877 傳真: (07)363-2141 高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw 245 0931826085 蘇冠郡

各按鍵功能如下:

RST: 角度(水平角)歸零鍵, 需注意要按 RST 鍵,

VA: 136°42'50" HA: 165°28'10"

[RST] key 🖓

連續響三聲才能歸零.

VA: 136°42'50" HA: 0°00'00"

(請勿以為是按三下, 因這是 NIKNO 的優點, 保護水平角不會因不 小心的觸摸使所測之角歸零)

Hold:水平角度保留鍵,

儀器開機後如下圖所示



旋轉儀器之您所要之水平角度.




若要解除再按一下既可





水平角多餘觀測

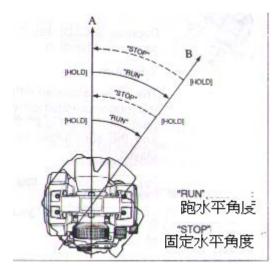

VA: 114° 27' 40" 87° 47' 10" HA:

1. 對準測點 A.

2. 按下 HOLD 鍵,直響三聲.螢幕右下角會出現 RUN.如下圖所示

VA: 114° 27' 40" 00 0.00= HA:

> VA: 114° 27' 40" 45° 0'00"

3. 對準測點 B HA:

4. 按下 HOLD 鍵. 螢幕右下角會出現 STOP.如下圖所示

VA: 114° 27' 40" 45°00'00" STOP

- 5. 再對準測點 A.
- VA: 114° 27' 40" 45°00'00" STOP HA:
- 6. 按下 HOLD 鍵. 直響三聲. 螢幕右下角會出現 RUN. 如下圖所示



☑測量儀器 電話:(07)361-0877 _{傳真:(07)}363-2141 高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw VA: 114°27'40" HA: 45°00'00" RUN

VA: 114°27'40" HA: 90°00'00" RUN

7. 再次對準測點 B.

- 8. 重複上述動作,直到您所要的測迴數.
- 9. 欲重新測量僅需按住 HOLD 鍵直響三聲.螢幕之 HA 及會自動歸

VA: 114°27'40"
HA: OVER RUN


R/L : R 即順時針測量測角用

L 即反時針測量測角用. 在台灣一般使用.

R 順時測量.

VA: 86°35'40" HA: 157°07'20"

(開機時均以 HR 顯示.如上圖) 若你要反時針測量, 即按一次 R/L 鍵.如下圖

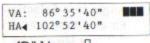

[R/L] key

則顯示幕則變為 HL:

再按一次 R/L, 則顯示幕又變回 HR

VA: 86°35'40" HA: 157°07'20"



久冠測量儀器 電話:(07)361-0877 _{傳真:(07)363-2141} 高雄市楠梓區後昌路105巷37號 Email:first@skcic.com.tw www.skcic.com.tw 10

%/VA : 此鍵則是將儀器點與測點垂直角換算成 % (坡度比).

VA: 71'07'20" V%: 34,19
HA: 167'59'00" HA: 167'59'00" HA: 167'59'00"

原顯示幕為 VA:,若按下% 鍵則顯示幕則變%:, 再按% 鍵則又變

為 VA: V%: 71'07'20" HA: 167'59'00"

電池量之觀測是在顯示幕右邊

VA: 89° 01 20 "

HA: 95° 25 40 "

右有四個方格即是滿量,

若僅剩 則快沒電,

若

在閃動、或是 VA: BATTERY LOW HA:

則是通知您換電池,否則快沒

電

一般電池使用壽命為連續使用72小時, 是目前同型規格 最長的

